



U.V.M. Predictivo
San Sebastián 1787 -(B6702NGV) - Luján.
Tel/Fax: (02323) - 540291
E-Mail: d.sanchez@uvmpredictivo.com.ar

INFORME DE ANÁLISIS DE ACEITE LUBRICANTE Y CONDICIÓN DEL EQUIPO

Nombre del cliente: Empresa Cliente
Unidad: Fulón Curtido
Número de unidad: N°123456
Detalle del depósito: Reductor
Capacidad del depósito: No informado

FECHA: 01 de Enero 2022
Marca del aceite: YPF EP
Grado del aceite: 220
Horas de servicio: No informado

Ensayos realizados

Presencia de agua	SI	NO
		< 1%


Viscosidad	SSU	1600
	ISO	320

Acidez	TAN	1,85
	TAB	-


Sólidos en suspensión:

Elevada presencia de partículas varias (carbón, sílices y polvillo ambiental).
Presencia de partículas metálicas menores a 5 micrones
Código ISO de limpieza 21.20.17

MICROFOTOGRAFÍA

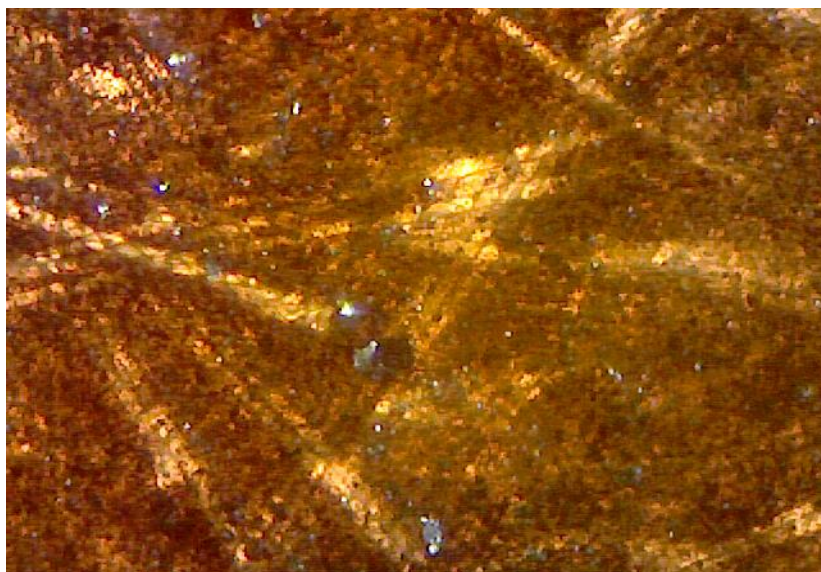

VISCOSIDAD (ISO)

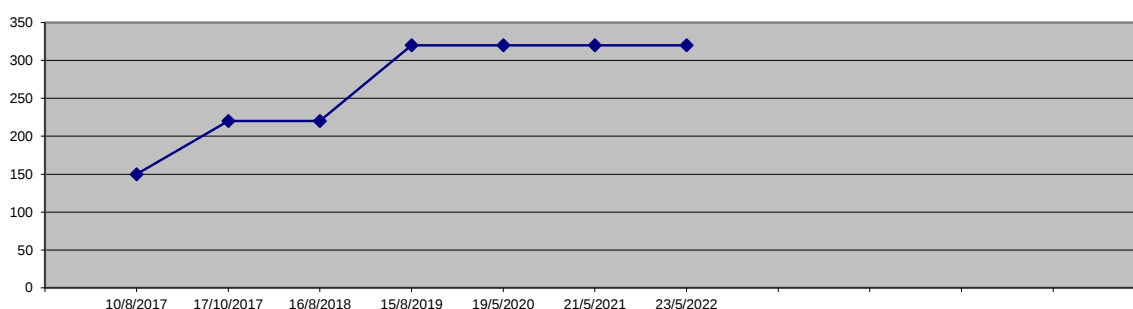

DIAGNÓSTICO:

Debido a la concentración de sólidos en suspensión y la viscosidad ensayada que no corresponde con la informada por el cliente, se recomienda programar el reemplazo del lubricante.

